

La Longère

Avant 1880

Typologie prioritaire

Fiche basée sur la

classification typologique RESTORE




La longère, terme générique, est caractérisée par ses proportions : longueur importante/faible largeur. Elle est présente dans différentes régions de France, notamment la Normandie et le Nord. A l'origine, la maison comporte deux pièces d'habitation, les autres surfaces étant dédiées aux activités rurales : bergerie, laiterie, etc.. Le comble était destiné au fourrage, qui était introduit par les lucarnes. La longère possède une façade principale dotée de nombreuses ouvertures, qui est le plus souvent orientée au Sud. La façade arrière comporte peu d'ouvertures.

Les murs sont en pan de bois avec un remplissage torchis ou brique, ou en pierre. La toiture est à l'origine en chaume, ou tuile plate, ou ardoise. La longère est un patrimoine architectural très menacé.



Représentativité nationale*

*Quantitatifs donnés à titre indicatif

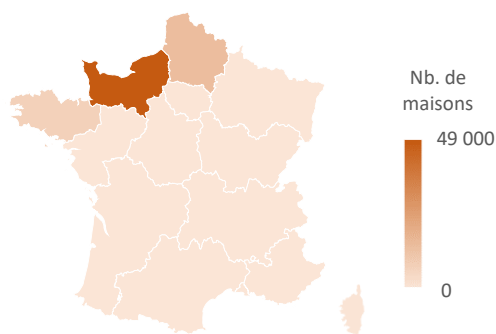

0,3%

REPRESENTATIVITE DANS LE
TERRITOIRE NATIONAL DE
MAISONS INDIVIDUELLES
(en 2021)

70 000

LOGEMENTS

11 900 000 m²

SURFACE HABITABLE TOTALE SUR LE
TERRITOIRE

ETIQUETTE DPE MOYENNE

AVANT RENOVATION



REGIONS CONCERNEES

Normandie

IDF

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

NATURE PRINCIPALE
DES PAROIS

Pierre | Brique | Pan de bois | Pisé

Pierre |

Pierre |

Pierre | Pisé |

Pierre |

Pierre |

Pierre | Pisé |

Brique |

Pierre |

Pierre | Brique |

Pierre |

ADAPTATIONS MORPHOLOGIQUES
LES PLUS COURANTES

Liées à l'histoire du territoire

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif


Non significatif

Non significatif


Non significatif

Non significatif

Brique

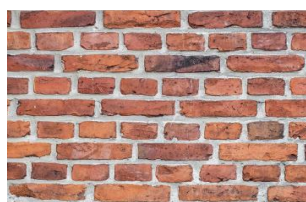

Pierre

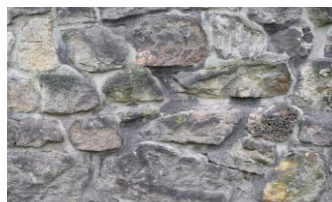

Pisé




Pan de bois



CARACTERISTIQUES URBAINES DU BÂTI

Situation	Zone rurale
Position sur la parcelle	Au centre de la parcelle
Largeur de la parcelle	Elevée
Présence de jardin/cour	Jardin
Position du jardin/cour	Avant et arrière
Escaliers extérieurs	Non
Présence de porche	Non

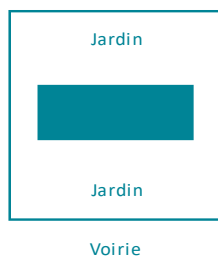

Position du bâtiment sur la parcelle (vue en plan)

ELEMENTS REMARQUABLES



Valeur patrimoniale
Forte



Obsolescence
Forte

La forte obsolescence incite à intervenir de façon prioritaire sur la typologie. Elle fait partie du bâti ancien à intérêt patrimonial, et à ce titre un soin particulier devra être porté à l'adaptation des solutions mises en œuvre.

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI

Orientation	Double orientation
Rapport vide/plein en façade	Faible (10-15%)
Surface vitrée par m² SHAB	Faible
Hauteur sous plafond	Autour de 2,5 mètres
Complexité de la façade	Forte: Présence de modénatures

VOLUMETRIE DU BÂTI

Nombre de niveaux	De RDC à R+1+C
Complexité architecturale	Faible (peu ou pas de travail sur les volumes)
Compacité	Mauvaise
Mitoyenneté	Isolée
Surface habitable des logements	170 m² en moyenne

PAROIS VERTICALES



Matériaux	Brique pleine Pierre Bois Pisé
Umur*	2,5 W/m².K
Isolation thermique d'origine	Non

PLANCHER HAUT/TOITURE



Disposition	Double pente
Uph*	2,5 W/m².K
Isolation thermique d'origine	Non

PLANCHER BAS



Disposition	Sur terre plein
Upb*	2 W/m².K
Isolation thermique d'origine	Non

INERTIE




Très lourde

*Les coefficients de transmission thermique ont été estimés selon la méthode 3CL-2021

CONSOMMATION ENERGETIQUE MOYENNE

Logement économe

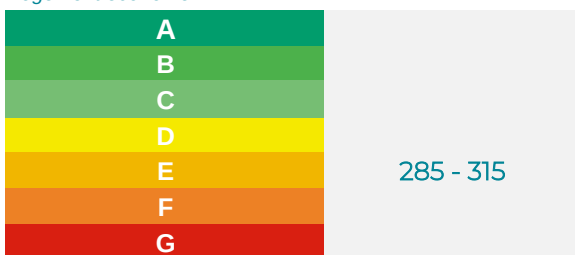


Logement énergivore

kWhEP/(m².an)

EMISSIONS CO2 MOYENNES

Faible émission de GES

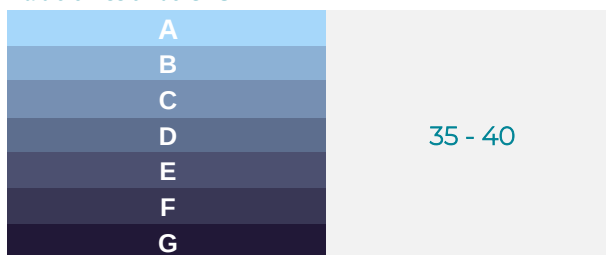

Forte émission de GES

kgCO2eq/(m².an)

0.8 TwhEF/an

Poids national (tous usages)

0.3%

Part dans le **poids énergétique national** des maisons individuelles (tous usages)

0.7%

Part dans le **poids d'émissions national de CO²** des maisons individuelles


CONFORT THERMIQUE D'ÉTÉ



Présence de jardin

Protection solaire forte

Traversant

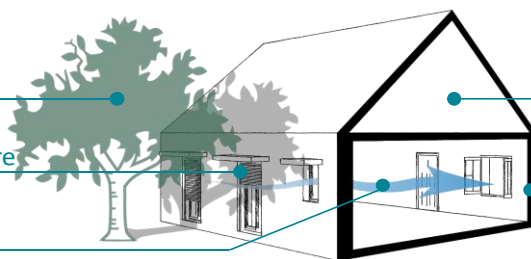

Combles perdus

Inertie très lourde

Zone rurale

Fort

Niveau de confort

La typologie limite le risque de surchauffe grâce à son positionnement isolé du tissu urbain et à la forte inertie de la construction.

BIOCLIMATISME



Compacité

Mauvaise

Espaces infiltrants

Présence de jardin

Absence de cour

Protections solaires

Présence de volets

Pas de balcons

Pas de renforcements

Inertie

Très lourde

Traversant

Oui

Réflexions bioclimatiques dès la conception

Fort

Très forte
Qualité bioclimatique

Qualités bioclimatiques existantes très importantes. Typologie dotée d'une bonne inertie et d'un terrain infiltrant de bonne taille. Réflexion bioclimatique comme critère de départ dans la conception.

POTENTIELS D'INTEGRATION DE SOLUTIONS LOW TECH ET ENR

Mur trombe	Non
Double façades	Non
Serre bioclimatique sur façade bien exposée	Oui
Végétalisation et désimperméabilisation du sol	Oui
Persiennes	Oui
Panneaux solaires	Oui

Informations fournies à titre indicatif. La pertinence de chaque solution doit être étudiée au cas par cas.

Représentativité

Enjeux socio économiques

Enjeux patrimoniaux

Faible

Fort

1

TwhEF/an

Poids national (tous usages)

Valeur à titre indicatif

Typologie représentative du territoire rural, la rénovation de ces maisons permet de pallier leur obsolescence, de valoriser ce patrimoine souvent ignoré.

FACTEUR D'AMELIORATION ENERGETIQUE*

300

Etat initial
kWhEP/m²/an

E

B

100

Etat final
kWhEP/m²/an

On constate sur les opérations analysées au minimum un facteur 3 et une amélioration conséquente du confort d'hiver.

*Ce potentiel est variable en fonction des situations

POTENTIEL POUR DES SOLUTIONS PREFABRIQUEES

Possibilité de mise en place d'éléments modulaires en façades et toitures



Compacité **Faible**
Concentration sur un territoire **Forte**
Complexité architecturale **Moyenne**
Frein patrimonial **Fort**

Compatibilité moyenne à l'emploi de solutions modulaires. En revanche, toute intervention demande une vigilance (bâti ancien et intérêt patrimonial).

POTENTIEL DE
TRANSFORMATION

Surélévation **Oui**
Extension **Oui**
Partition en logements **Oui**
Aménagement des combles **Oui**
Aménagement sous-sol **Non**

Bonnes capacités de transformation. Possibilité de surélévation si la structure existante est suffisante. Partition interne possible si privatisation de l'accès à l'étage. Aménagement sous-sol à éviter dans les bâtiments anciens car risque de mauvaise gestion de l'humidité et de l'aération naturelle de la pièce ce qui peut nuire à la bonne tenue de la structure.

POTENTIEL D'AMELIORATION
DU CONFORT D'ÉTÉ

Étant donné le bon niveau de confort d'été initial, il convient de porter attention au risque de sa dégradation.

RISQUES MATERIAUX ET POINTS DE VIGILANCE

Lors d'une rénovation énergétique, il est nécessaire de faire un état des lieux de l'existant d'un point de vue architectural, structurel et sanitaire avant d'engager les travaux. Des pathologies peuvent être déjà présentes et/ou apparaître à la suite d'une rénovation. L'état existant doit donc faire l'objet d'une analyse poussée pour que la rénovation soit adaptée.

Brique

- Les efflorescences
- Le salpêtre
- L'humidité excessive (remontées par capillarité qui entraînent des sels et attaquent les parements, égouttage défectueux de la toiture, manque d'étanchéité des joints des menuiseries, développement de bactéries, dégradation et pourriture)
- Entretien des murs afin de ne pas abimer l'épiderme protecteur. Nettoyage des briques et des joints préconisés en utilisant les techniques particulières
- Ravalement des briques enduites
- Remplacement des briques : parties exposées doivent être adaptées aux sollicitations
- La pose : les mortiers doivent être aquéquats

Béton

Non concerné

Pierre

- Fissuration des ouvrages dues à des dépassements de la capacité de déformation : les fissurations sont causées en général par des modifications des aménagements ce qui provoque une modification des charges sollicitant la structure existante.
- L'humidité fréquente favorise la dissolution de certains composants (condensation, capillarité, fuites d'équipements, joints creux ...).

Bois

Il est impératif de surveiller régulièrement l'état des bois de charpente et des bois présents en façade, ainsi que la ventilation des combles et l'étanchéité de la couverture, afin d'éviter une condensation excessive, facteur de risque d'humidité et de dégradation rapide de la solidité des structures.
Parmi les signes de dommages à vérifier : fissures, déformations, taches d'humidité, traces de parasites (termes, etc.), moisissures et champignons lignivores.

Dans un projet de rénovation, il est primordial d'anticiper et de traiter les interactions entre les différents lots de travaux. Un ordonnancement des travaux doit être réfléchi en amont afin d'avoir une vision globale du projet et d'éviter une dégradation de l'état initial telle que l'apparition de pathologies, une perte de performance énergétique ou une dégradation du confort d'été initial.